

**Situação :** Recuperação e pintura de teto de bar molhado e sauna, com tinta epóxi

**Obra :** Associação Goiana do Ministério Público

**Localização :** Rua T-29 –Setor Bueno – Goiânia-GO

**Empresa Executora :** LRS Impermeabilizações – Luciano

**Área recuperada:** 52 m<sup>2</sup>

**Data :** Janeiro /2011


**Especificação de materiais:** Impercia Atacadista Ltda

**Produtos Utilizados :** Rapfinish Cinza –BAUTECH, Primer epóxi PROTEGI GRANITO , Tinta Epóxi Intergard 740 E Interthane 990 ambas da INTERNATIONAL .


#### **Introdução :**

A recuperação deste ambiente com pintura epóxi foi necessária pela alta temperatura emitida de dentro da sauna, pelos produtos químicos usados . A proliferação de fungos também é um fator que nos leva a fazer uma pintura mais resistente, pois as convencionais não suportariam a temperatura alta e nem a higienização com produtos mais fortes.

#### **Materiais que foram aplicados na recuperação do ambiente**

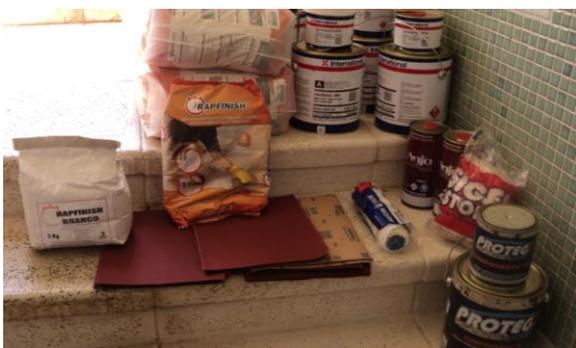

#### **Fotos Antes :**

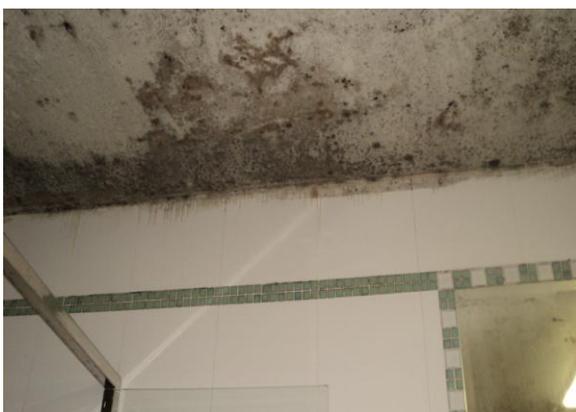

### Execução dos procedimentos de pintura do teto :



- 1) Foi lixada toda a área, com a finalidade de remover toda a pintura antiga e promover um acabamento bom para receber a massa acrílica.




- 2) Foi aplicado o Rapfinish, em 03 camadas finas e espaçadas de 3 em 3 Horas . Diluído cada pacote de 5 Kg em 2,5 de água. Aplicados com a desempenadeira metálica. Se for o caso pode ser lixado superficialmente para obter um acabamento fino para receber a pintura.




- 3) Após secagem ao toque de 4,0 horas, foi aplicado o primer de aderência PROTEGI GRANITO em uma demão com o rolo de lã pelo baixo de 23 cm.

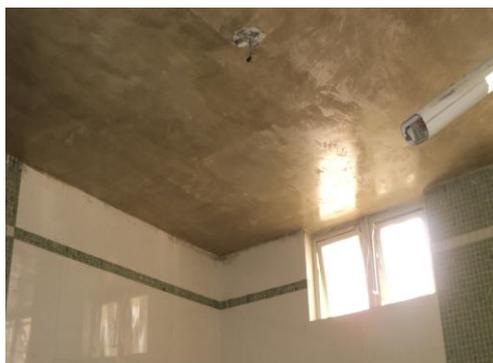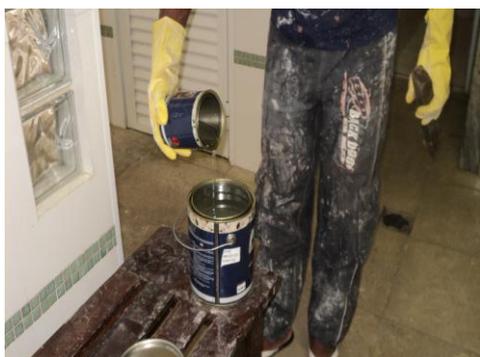

- 4) Aplicação de 02 demãos espaçadas de 8 em 8 horas , da tinta epóxi Intergard 740. Cada Galão de 3,6 litros rende 13 m<sup>2</sup>. Foi aplicada com Rolo de lã de carneiro e alguns retoques e acabamentos foram feitos com trincha .

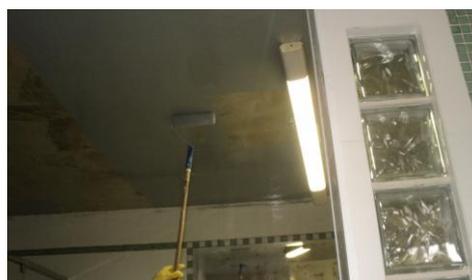

- 5) Após a secagem da Intergard 740, foi aplicado o Interthane 990 pintura a base de poliuretano, em 01 demão somente para proporcionar o acabamento. Também aplicado com rolo de tinta e acabamento fino com trincha. As duas composições foram na mesma tonalidade RAL 7040.

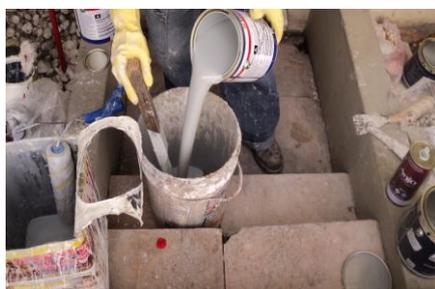

**Fotos tiradas após a conclusão dos procedimentos:**

